

# N-liitin, naaras, ei-tinattava

Asennusohje by Paratronic Oy

**Ecoflex® 15 kaapelille**

Liittimen tuotenro: **7397**

1.



Katkaise kaapeli suoraan poikki, esimerkiksi pienellä rautasahalla, tai hyvillä katkaisupihdeillä. Keskijohtimen täytyy pysyä täysin pyöreänä.

2.




Pujota mutteri, painerengas ja kumitiiviste kaapeliin. Tiivisteen saat helpommin paikoilleen, kun laitat hieman vaseliinia kaapelin päälle.

3.



Kuori uloin eriste 7 mm matkalta.

4.

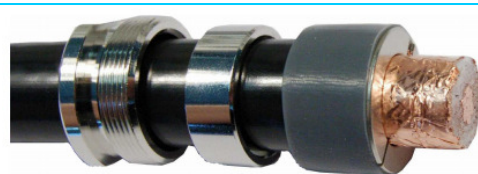

Taita punottu kuparivaippa 90 asteen kulmaan kaapeliin nähden. Työnnä kontaktiprikka folion ja punotun vaipan väliin, niin pitkälle kuin priikka menee. Tarvittaessa voit varovasti pehmentää kuorta kuumailmapuhaltimella ennen kontaktiprikan asennusta. Muotoile punottu vaippa tasan priikan kanssa ja siirrä kumitiiviste priikkaa vasten.

5.



Poista folio ja sisäeriste puukon avulla. Keskijohtimen täytyy pysyä pyöreänä. Poista keskijohtimen päästä mahdolliset terävät työstöreunat.

6.



Aseta teflon eriste paikoilleen keskitapin päälle. Voit laittaa keskijohtimen päälle hyvin ohuen vaseliinikerroksen\*. Tämä pienentää vaimennusta ja estää korroosiota. Aseta keskitappi keskijohtimen päälle.

\* apteekista saatavaa *puhdasta* vaseliinia, ilman hajusteita, väriaineita tms.

7.



Työnnä kaapeli liittimen kuoren sisään niin pitkälle kuin se menee. Kiristä kahdella 19 mm avaimella siten, että mutterin ja kuoren välissä on edelleen pieni rako näkyvissä.

**Paratronic Oy**

Heikkiläntie 26

63130 MÄYRY

Puh 0400-297526

[paratronic@paratronic.fi](mailto:paratronic@paratronic.fi)

[paratronic.fi](http://paratronic.fi)

© 2016

Asennusohje by Petri Rantala, Kuortane