

N-liitin, uros, ei-tinattava

Asennusohje by Paratronic Oy

Heatex 10 kaapelille

Liittimen tuotenro:

7369

1.



Katkaise kaapeli suoraan poikki.

2.



Pujota mutteri, painerengas ja kumitiiviste kaapeliin. Tiivisteen saat helpommin paikoilleen, kun laitat hieman vaseliinia kaapelin päälle.

3.



Kuori uloin eriste 6-7 mm matkalta. Taita punottu kuparivaippa 90 asteen kulmaan kaapeliin nähden. Aseta kontaktiprikka folion päälle. Kuumenna kaapelin ulokkuorta hyvin kevyesti kuumailmapuhaltimella, katso video <https://www.youtube.com/watch?v=174Xr1R2ECs> Älä ylikuumenna, kuori pehmenee liikaa.

4.



Työnnä kontaktiprikka paikoilleen folion ja punotun vaipan väliin, niin pitkälle kuin prikka menee. Muotoile punottu vaippa tasan prikan kanssa ja siirrä kumitiiviste prikkaa vasten.

5.



Poista folio ja sisäeriste puukon avulla. Keskijohtimen täytyy pysyä täysin pyöreänä. Tarvittaessa kierrä sitä varovasti.

6.



Aseta teflon eriste paikoilleen keskitapin päälle. Voit laittaa keskijohtimen päälle hyvin ohuen vaseliinikerroksen*. Tämä pienentää vaimennusta ja estää korroosiota. Aseta keskitappi keskijohtimen päälle.

* apteekista saatavaa *puhdasta* vaseliinia, ilman hajusteita, väriaineita tms.

7.



Työnnä kaapeli liittimen kuoren sisään niin pitkälle kuin se menee. Kiristä mutteri 17 ja 18 mm avaimilla siten, että mutterin ja kuoren välissä on edelleen pieni rako näkyvissä.

Paratronic Oy

Heikkiläntie 26

63130 MÄYRY

Puh 0400-297526

paratronic@paratronic.fi

paratronic.fi

© 2018

Asennusohje by Petri Rantala, Kuortane