

UHF-liitin, naaras, tinattava

Asennusohje by Paratronic Oy

Ecoflex® 10 kaapelille

Liittimen tuotenro:


2701

1.



Katkaise kaapeli suoraan poikki. Pujota mutteri, ohuempi priikka ja kumitiiviste kaapeliin.

2.

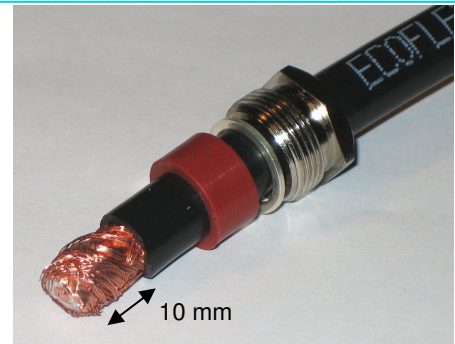


Kuori uloin PVC-eriste 10 mm matkalta.

3.



Pujota paksumpi priikka ulkokuorta vasten, punotun vaipan päälle. Taita punottu kupari-vaippa 90 asteen kulmaan kaapeliin nähden, priikkaa vasten. Työnnä kontaktpriikka paikoilleen folion ja punotun vaipan väliin, niin pitkälle kuin se menee. Muotoile punottu vaippa tasan priikan kanssa. Siirrä kumitiiviste priikkaa vasten.

4.

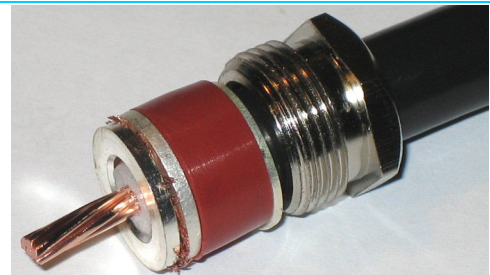

Poista folio ja sisäeriste puukon avulla

5.



Aseta keskitappi ja pienempi eriste paikoilleen. Juota keskitappi kiinni.

6.



Aseta isompi eriste paikoilleen.

7.



Työnnä kaapeli liittimen kuoren sisään niin pitkälle kuin se menee. Kiristä mutteri 16 ja 17 mm avaimilla.

Paratronic Oy

Hynniläntie 414

63250 Rantala

Puh 0400-297526

Fax 06-5259160

paratronic@paratronic.fi

www.paratronic.fi

© 2010

Asennusohje by Petri Rantala, Kuortane
Kuvat by Markku Rantala, Seinäjoki